

云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	都香高速公路项目公司	督查检查时间	2023. 8. 12
存在的主要问题和隐患	<p><b>营盘大桥：</b></p> <p>1. 与地方道路交叉施工区域未设置警示提示标牌、安设防落物措施。</p> <p>2. 桥梁下部施工区域外来人员随意进出,对人员管理不到位,存在安全隐患。</p> <p>3. 桥台搭板两侧安全设施施工滞后, 存在安全隐患。</p> <p><b>翠屏隧道进口：(检查隧道洞口、弃土场、拌合站、钢筋加工厂、驻地生活区)</b></p> <p>4. 右洞顶部截水沟破坏、施工便道冲刷严重, 对洞口仰坡、回填形成安全隐患。</p> <p>5. 住宿区存在消防安全设施检查不到位、设施设备破旧情况, 电线电缆的布设未按规范要求进行排线。</p> <p>6. 厨房与住宿区未分开设置, 且二层未设置应急楼梯。</p> <p>7. 拌合站、钢筋加工厂随意堆放物资, 厂内积水、积淤, 临时用电线路使用不规范, 消防设施配备不足。</p> <p>8. S4-1 弃土场未及时施作排水沟、未按规范要求分级分台阶进行平整, 堆体已掩埋拦沙坝, 存在泥石流危及下方道路风险。</p>		
整改措施建议	<p>1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三, 按照相关要求整改, 由昭通市交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2. 要求昭通市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3 人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查, 建立台账, 制定措施, 发现问题及时处置, 保障生产安全。</p>		
被督查检查单位 签字（盖章）	<div>李康</div> <div>2023 年 8 月 12 日</div>		
督查检查组签字	<div>李康 张煦 李青山 杨</div> <div>2023 年 8 月 12 日</div>		

备注：此表一式两份。