
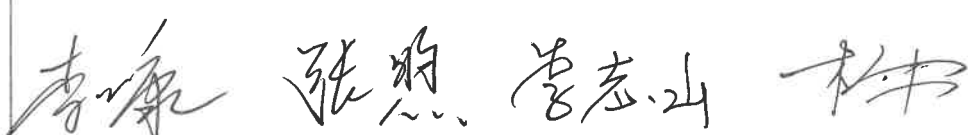


云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	鲁巧高速公路项目公司	督查检查时间	2023. 8. 12
存在的主要问题和隐患	<p>红玛瑙隧道出口左洞(现场检查)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开挖台架未设置临边防护措施；初支段落积水、照明不足。 2. 逃生管道未采取连接加固措施，未接长至二衬部位；应急箱物资配备不足，缺手电照明、止血包扎等物资。 3. 隧道基底积水，调平层施工滞后。 4. 洞内未设置应急逃生指示灯；洞内停放的出渣车辆、机械、设备未粘贴示廓反光条。 5. 洞口材料库、备用发电机房、空压机房未设置消防及危险警告标志，空压机房门口违规存放油桶。 6. 应急仓库位置设置不当，未配备瓦斯施工相关防护用品及救生衣、救生圈防洪应急物品。 7. 对值班人员、瓦斯监测人员培训不到位，职能职责不清。 <p>朱提隧道出口及银都隧道进口(检查隧道洞口、弃土场、拌合站、钢筋加工厂、驻地生活区)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 银都隧道钢筋加工厂门式起重机公示的操作人员证书及设备检验登记证书不清晰，未使用夹轨器。 9. 朱提隧道出口、银都隧道进口驻地右上方堆积弃土，汛期对驻地造成泥石流威胁，且便道排水不畅，雨水对驻地已经造成冲刷。 		
整改措施建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三，按照相关要求整改，由昭通市交通局对整改情况进行核查。 2. 要求昭通市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查，建立台账，制定措施，发现问题及时处置，保障生产安全。 		
被督查检查单位 签字（盖章）	 2023年8月13日		
督查检查组签字	 2023年8月13日		

备注：此表一式两份。