

云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	大永高速公路项目公司	督查检查时间	2023. 8. 11
存在的主要问题和隐患	<p>莲峰隧道进口：(检查隧道洞口、弃土场、拌合站、钢筋加工厂、驻地生活区)</p> <p>1. 进口左侧至 1 号斜井施工便道排水不畅，对下方油库、钢筋加工厂、拌合站存在水毁风险。</p> <p>2. 弃土场外侧拦渣坝高度不足，存在渣体被冲刷堵塞沟渠风险。</p> <p>3. 住宿区存在消防安全设施检查不到位、设施设备破旧情况，电线电缆的布设未按规范要求进行排线。</p> <p>石家寨隧道出口左洞(现场检查)</p> <p>4. 逃生管道未按规范要求接长至二衬部位。</p> <p>5. 掌子面应急箱物资配备不足，缺手电照明、止血包扎等物资。</p> <p>6. 洞内未设置应急逃生指示灯。</p> <p>7. 停放的出渣车辆、机械、设备未粘贴示廓反光条。</p>		
整改措施建议	<p>1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三，按照相关要求整改，由昭通市交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2. 要求昭通市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3 人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查，建立台账，制定措施，发现问题及时处置，保障生产安全。</p>		
被督查检查单位 签字（盖章）	<div>1 李永</div> <div>2023年8月13日</div>		
督查检查组签字	<div>李永 张照 袁山 杨书</div> <div>2023年8月13日</div>		

备注：此表一式两份。